

TYPE DE CONFIGURATION

Processeur 16/65 avec ou sans IØP et une Imprimante Rapide fonctionnant en LDC.
Le même type de configuration avec processeur 16/40 semble ne pas présenter de défauts.

TYPE DE PANNE

Béocages aéréatoires du système lorsqu'on travaille sous programme SPCAN et qu'on est en édition sur l'imprimante.

ORIGINE DE LA PANNE

La temporisation qui suit l'IPI d'initialisation d'échange sur l'imprimante n'est pas assez longue. Programme concerné : IOCS N° 1 164 151 03 01 01 32 01 (8 MARS 1976).

SOLUTION

Modification soft (augmentation de la tempo indiquée ci-dessus)
Dans IOCS M1 (32K) en PIØCS (Build) + '2C5 il y a '100F ;
il faut mettre '50E5(*)

Procéder comme suit, sous BØS-D :

- 1) Taper EBØS à la TTY
- 2) faire STØP au PUC
- 3) Effectuer la correction ci-dessus au PØP
- 4) faire RUN au PUC
- 5) faire Break à la TTY pour rappeler le système
- 6) Taper CØNF à la TTY

Il sera sans doute nécessaire de demander l'aide du client pour effectuer cette modification.

Si le client lui-même ne peut pas s'en sortir, lui conseiller de faire appel à l'assistance technique soft.

(* Dans IOCS-M2 (IE 02) en PIØCS (Build) + '391 il y a '100F ;
il faut mettre '50EA



IOCS M1 et M2

N° Document

71 F7 31MS

Date

547

Page

Q. 2.1